

motrona GmbH Zwischen den Wegen 32 78239 Rielasingen - Germany Tel. +49 (0)7731-9332-0 Fax +49 (0)7731-9332-30 info@motrona.com www.motrona.de

# CT340 und CT641

## Controller für Rotationsschneider und Rotationsdruckwerke für kostengünstige Lösungen



- Präziser Regler für Rotationsschneider und Rotationsdruckwerke
- Einfach parametrierbar, daher sofort einsatzbereit und in kürzester Zeit funktionsfähig
- Hohe Genauigkeit durch hohe Feedback-Frequenzen (300 kHz mit TTL-Gebern und 200 kHz mit HTL-Gebern)
- Äußerst weicher Lauf durch leistungsoptimierte S-Profile
- Hohe Dynamik durch kurze Regeltakte, daher auch präzise Schnitte bei Geschwindigkeitsänderungen
- Kompakte Bauweise mit eingebauter Tastatur für Direkt-Bedienung und RS232-Schnittstelle für externen Zugriff
- PROFIBUS-DP-Anbindung möglich (optional)

## Bedienungsanleitung



# Sicherheitshinweise

- Diese Beschreibung ist wesentlicher Bestandteil des Gerätes und enthält wichtige Hinweise bezüglich Installation, Funktion und Bedienung. Nichtbeachtung kann zur Beschädigung oder zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Menschen und Anlagen führen!
- Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden
- Es müssen alle allgemeinen sowie länderspezifischen und anwendungsspezifischen Sicherheitsbestimmungen beachtet werden
- Wird das Gerät in Prozessen eingesetzt, bei denen ein eventuelles Versagen oder eine Fehlbedienung die Beschädigung der Anlage oder eine Verletzung des Bedienungspersonals zur Folge haben kann, dann müssen entsprechende Vorkehrungen zur sicheren Vermeidung solcher Folgen getroffen werden
- Bezüglich Einbausituation, Verdrahtung, Umgebungsbedingungen, Abschirmung und Erdung von Zuleitung gelten die allgemeinen Standards für den Schaltschrankbau in der Maschinenindustrie
- - Irrtümer und Änderungen vorbehalten -

Version:	Beschreibung:
CT34001a / Juli 12 / TJ	Erstausgabe

## Inhaltsverzeichnis

1.	Verfügt	pare Ausführungen	. 4
2.	Einführ	ung	. 5
3.	Elektris	che Anschlüsse	. 6
	3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6	Stromversorgung Hilfsspannungen zur Geberversorgung Impulseingänge für Inkrementalgeber Steuereingänge Cont.1 – Cont.4 Schaltausgänge K1 – K4 Serielle Schnittstelle	8 8 9 9
	3.7.	Analogausgänge	9
4.	Funktio	nsbeschreibung	10
	4.1. 4.2.	Grundprinzip	10 11
5.	Die Beo	dienung der Tastatur	12
	5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.	Normalbetrieb Allgemeine Parametrierung Schnellzugriff auf Schnittlänge Änderung von Parameter-Werten auf der Werte-Ebene Code-Sperre für Tastatureingaben Rückkehr aus den Menüs und Time-out-Funktion	12 12 13 14 15 15
	5.7.	Alle Parameter auf Default-Werte zurücksetzen	15
6.	Menüst	truktur und Beschreibung der Parameter	16
	6.1. 6.2.	Übersicht über das Einstellmenü Funktionsbeschreibung der Parameter	16 18
7.	Beschre	eibung von Befehlen, Ausgängen und Anzeigen	29
	7.1. 7.2. 7.3. 7.4.	Befehle Ausgänge Anzeigen Fehlermeldungen	29 31 32 33
8.	Schritte	e zur Inbetriebnahme	34
	8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.	Benutzung des Adjust-Menüs Einstellung der Drehrichtungen Einstellung des Analogausganges Einstellung der Proportional-Verstärkung Optimierung des Reglers	35 36 36 37 37
9.	Anhang	g für die Ausführung CT 641	39
	9.1. 9.2.	Relaisausgänge Frontseitige Dekadenschalter	39 39
10.	Technis	sche Daten und Abmessungen	40

# 1. Verfügbare Ausführungen

Die nachfolgend gezeigten Geräte-Ausführungen sind verfügbar. Beide Modelle sind bezüglich Funktion und Anwendung vollkommen identisch. Unterschiede bestehen jedoch bezüglich der Baugröße, der Steuerausgänge und der Vorgabemöglichkeit für die Schnittlänge.



Beide Regler sind für Fronttafel-Einbau geeignet. Bei Benutzung der Haltebügel SM300 bzw. SM600 (Zubehör) können beide Typen auch auf Tragschiene im Schaltschrank montiert werden.



# 2. Einführung

Geräte der Typen CT340 und CT641 sind geeignet zur Regelung von Rotations-Querschneidern, rotierenden Druck-, Stanz- oder Siegelwalzen. Diese werden zum Schneiden bzw. Bearbeiten von Endlos-Materialien eingesetzt, wenn diese während des Vorganges nicht angehalten werden können.

Die Geräte sind speziell abgestimmt auf die Anforderungen solcher Anwendungen, unter Berücksichtigung maximaler Schnittleistung und Genauigkeit bei gleichzeitig höchster Schonung der Mechanik. Ein kurzer Lageregeltakt und intelligente Berechnungs-Algorithmen gewährleisten höchste Präzision.

Die Eingabe der Parameter erfolgt entweder direkt über die Tastatur am Gerät oder mit einem PC oder Laptop und der motrona Bediensoftware OS3.2. Alle wesentlichen Betriebsparameter sind über die serielle RS232-Schnittstelle beeinflussbar. Mit unserem Profibus-Seriell Umsetzer PB251 kann auch über Profibus auf die Parameter zugegriffen werden. So können z. B. die Schnittlänge von einer übergeordneten Steuerung oder einem Bedien-Terminal vorgegeben werden.

Die nachfolgende Beschreibung verwendet grundsätzlich die Begriffe "Rotationsschneider", "Schnitt" usw. Für Applikationen im Bereich des Rotationsdruckes etc. gelten aber alle Angaben in gleicher Weise.

- Diese Anleitung beschreibt zunächst alle Funktionen der Ausführung CT 340
  - Besonderheiten für die Ausführung CT 641 sind im Anhang beschrieben
  - Zur Inbetriebnahme muss ein PC und unsere Software "OS32" benutzt werden.
  - Diese wird auf CD mitgeliefert und kann auch von unserer Homepage heruntergeladen werden (<u>www.motrona.de</u>)
  - Alle Einzelheiten zur seriellen Kommunikation mit SPS, PC oder Bedienterminals sind aus der separaten Beschreibung SERPRO ersichtlich
  - PROFIBUS-Anbindung ist möglich mit Hilfe des Gateways PB 251 (Zubehör)

## 3. Elektrische Anschlüsse



Klemme	Benennung	Funktion	
01	GND	Gemeinsames Null-Potential (0V)	
02	+5,2V out	Hilfsspannungsausgang 5.2V/150 mA zur Geberversorgung	
03	+24V out	Hilfsspannungsausgang 24V/120 mA zur Geberversorgung	
04	GND	Gemeinsames Null-Potential (0V)	
05	Slave, /B	Schnittwalzen-Geber, Kanal /B (invertierte Spur)	
06	Slave, /A	Schnittwalzen -Geber, Kanal /A (invertierte Spur)	
07	Master, /B	Linien-Geber, Kanal /B (invertierte Spur)	
08	Master, /A	Linien-Geber, Kanal /A (invertierte Spur)	
09	K4 out	Digitalausgang K4, Transistor PNP 30 V, 350 mA	
10	K3 out	Digitalausgang K3, Transistor PNP 30 V, 350 mA	
11	Cont.4	Programmierbarer Steuereingang	
12	Cont.3	Programmierbarer Steuereingang	
13	(PROG)	Nur zur werksseitigen Verwendung	
14	RxD	Serielle RS232-Schnittstelle, Daten-Eingang (Receive Data)	
15	Ana.out 20 mA	Analogausgang 0 – 20 mA (Slave-Sollwert) **)	
16	Ana.out +/-10V	Analogausgang -10V 0 +10V (Slave-Sollwert) **)	
17	+Vin	Eingang Versorgungsspannung, +17 – 40 VDC oder 24 VAC	
18	+5,2V out	Hilfsspannungsausgang 5.2V/150 mA zur Geberversorgung	
19	+24V out	Hilfsspannungsausgang 24V/120 mA zur Geberversorgung	
20	GND	Gemeinsames Null-Potential (0V)	
21	Slave, B	Schnittwalzen-Geber, Kanal B (nicht-invertierte Spur)	
22	Slave, A	Schnittwalzen-Geber, Kanal A (nicht-invertierte Spur)	
23	Master, B	Linien-Geber, Kanal B (nicht-invertierte Spur)	
24	Master, A	Linien-Geber, Kanal A (nicht-invertierte Spur)	
25	K2 out	Digitalausgang K2, Transistor PNP 30 V, 350 mA	
26	K1 out	Digitalausgang K1, Transistor PNP 30 V, 350 mA	
27	Cont.2	Programmierbarer Steuereingang	
28	Cont.1	Programmierbarer Steuereingang	
29	Com+ (K1-K4)	Gemeinsamer Eingang für die Schaltspannung von K1-K4	
30	TxD	Serielle RS232-Schnittstelle, Daten-Ausgang (Transmit Data)	
31	GND	Gemeinsames Null-Potential (0V)	
32	GND	Gemeinsames Null-Potential (0V) für Geräteversorgung	

*)	120 mA und	150 mA g	gelten pro G	eber, also	o Gesam	tstrom	insgesamt	240 mA	bzw. S	300 mA
**)	In der Regel	wird der	Spannungsa	ausgang l	Klemme	16 zur	Sollwert-Vo	orgabe ge	enutzt	

### 3.1. Stromversorgung

Über die Klemmen 17 und 1 können die Geräte wahlweise mit einer Gleichspannung zwischen 17 und 40 VDC oder einer Wechselspannung von 24 VAC versorgt werden. Die Stromaufnahme hängt von verschiedenen Betriebsfaktoren ab und beträgt zwischen 100 mA und 200 mA (zuzüglich von Strömen zur Versorgung der Geber).

### 3.2. Hilfsspannungen zur Geberversorgung

An den Klemmen 2 und 18 steht eine Hilfsspannung von +5.2 VDC (total 300 mA) zur Verfügung. An den Klemmen 3 und 19 steht eine Hilfsspannung von +24 VDC (total 240 mA) zur Verfügung.

### 3.3. Impulseingänge für Inkrementalgeber

Die Impulseingänge können über Parameter an alle handelsüblichen Gebertypen angepasst werden, und zwar für jeden Geber separat. Das Gerät arbeitet ausschließlich mit zweispurigen Signalen (A / B, 90°). Theoretisch kann das Gerät mit jedem der folgenden Impulsformate betrieben werden:

- Symmetrische Differenzsignale gemäß RS422-Standard, jedoch min. 1V Differenzspg.
- TTL-Signale mit Pegeln von 3.0 5 V (symmetrisch, einschließlich invertiertem Signal)
- TTL-Signale mit Pegeln von 3.0 5 V (asymmetrisch, ohne invertiertem Signal) \*)
- HTL-Signale mit 10 30 V Pegel (wahlweise symmetrisch A, /A, B, /B, oder asymmetrisch A, B ohne Invertierung)
- Impulse von Näherungsschaltern, Fotozellen usw. mit HTL-Pegel (10 30 V)
- Impulse von 2-Draht-NAMUR-Sensoren (benötigt eventuell externe Beschaltung)
- \*) Hierzu müssen spezielle Schaltschwellen eingestellt werden, siehe Parameter F08



### 3.4. Steuereingänge Cont.1 – Cont.4

Diese Eingänge können für Funktionen wie Schnittimpuls, Reset, Start oder Sofortschnitt konfiguriert werden. Die Steuereingänge benötigen HTL-Pegel. Sie können individuell auf NPN (gegen -schaltend) oder PNP (gegen +schaltend) eingestellt werden. Für Funktionen, bei denen eine flankengetriggerte Auswertung gewünscht wird, kann wahlweise die ansteigende oder die abfallende Flanke aktiviert werden. Die Steuereingänge akzeptieren auch Signale von 2-Draht-Namur-Schaltern.



Für eine zuverlässige Funktion der Steuereingänge muss eine Minimum-Impulsdauer von 50 µsec. eingehalten werden. Besonders bei Benutzung der Nullspuren von HTL-Gebern als Schnittimpuls muss darauf geachtet werden, dass auch bei maximaler Geschwindigkeit diese Minimum-Impulsdauer nicht unterschritten wird.

### 3.5. Schaltausgänge K1 – K4

CT340 verfügt über 4 Schaltausgänge zur Signalisierung von Zuständen wie Grundstellung, Alarm oder Fehler. K1 – K4 sind schnell schaltende, kurzschlussfeste Transistorausgänge mit einem Schaltvermögen von 5 – 30 V / je 350 mA. Die zu schaltende Spannung wird am Anschluss Com+ (Klemme 29) zugeführt.

### 3.6. Serielle Schnittstelle

Die serielle RS232-Schnittstelle kann für folgende Zwecke genutzt werden:

- Inbetriebnahme des Gerätes mit PC und der OS32-Bedienersoftware
- Fernvorgabe von Parametern während des Betriebs
- Auslesen aktueller Istwerte oder Zustände über SPS, Bedienterminal oder PC

Das untenstehende Bild zeigt die Verbindung eines CT340-Gerätes mit einem PC über eine standardmäßige SUB-D-9-Steckverbindung



Einzelheiten zur seriellen Kommunikation sind aus der separaten Beschreibung SERPRO zu entnehmen.

### 3.7. Analogausgänge

Das Gerät verfügt über einen Spannungsausgang +/- 10 V (Belastbarkeit 3 mA), und einen Stromausgang 0 – 20 mA (Bürde 0 – 270 Ohm), mit einer Auflösung von jeweils 14 Bit (13 Bit + Vorzeichen). Der Spannungsausgang wird zur Ansteuerung des Schnittwalzen-Antriebs verwendet.

# 4. Funktionsbeschreibung

### 4.1. Grundprinzip

Sobald bei einem rotativen Schnittvorgang die Synchronität des Schnittwerkzeuges mit der Materialbahn gefordert ist, ergibt sich bei konstanter Drehzahl der Schnittwalze als einzige schneidbare Länge der Umfang der Schnittwalze. Verschiedene Schnittformate erfordern also jeweils das Auswechseln der Schnittwalze gegen eine andere mit entsprechendem Umfang. CT340 und CT641 lösen dieses Problem mit einem anderen Verfahren: Der Umfang der Messerwalze wird unterteilt in einen frei einstellbaren "Synchronbereich", in dem die Messerwalze synchron zur Materialbahn läuft, und einen "Asynchronbereich", in dem die Umfangsgeschwindigkeit der Rolle andere Werte als die der Materiallinie annehmen darf. Das Gerät errechnet aus jeder Längenvorgabe eine Synchrongeschwindigkeit und eine Kompensationsgeschwindigkeit, und der Antrieb der Messerwalze wird mit jeder Walzenumdrehung zwischen diesen beiden Geschwindigkeiten hin und her geregelt. Das Profil ist so gestaltet, dass dem Antrieb in jedem Betriebszustand die kleinstmögliche Beschleunigung abverlangt wird. Alle Geschwindigkeitsübergänge werden zwecks maximaler Schonung der Mechanik mit optimierten S-Profilen ausgeführt, sofern nicht ausdrücklich ein linearer Rampenverlauf vorgegeben wird.

Bei Schnittlängen-Vorgaben kleiner als der Walzenumfang läuft die Schnittrolle in der Asynchronphase mit höherer Geschwindigkeit als in der Synchronphase. Bei größeren Schnittlängen läuft die Schnittwalze mit kleinerer Geschwindigkeit als in der Synchronphase oder kommt sogar in den Stillstand. Das folgende Bild zeigt zwei typische Geschwindigkeitsprofile:



Durch das automatisch optimierte S-Profil treten zu keinem Zeitpunkt stoßartige Kräfte oder Drehmoment-Sprünge auf, was sich einerseits positiv auf die Schnittgenauigkeit auswirkt, andererseits selbst bei hohen Taktzahlen einen weichen, mechanikschonenden Maschinenlauf gewährleistet.

Wegen der geforderten Dynamik muss der Schnittwalzen-Antrieb ein dynamischer 4-Quadrantenantrieb oder Servoantrieb sein, während für die Materialzuführung keinerlei besondere Anforderungen gelten.

### 4.2. Systemkonfiguration

Als Liniengeber wird entweder ein Drehgeber an einer Zuführ-Rolle benutzt, oder ein mit Drehgeber ausgerüstetes Messrad, welches auf der Materialbahn mitläuft.

#### Die Geberauflösungen sollte mindestens 5-fach höher als die maximal zulässige Schnitt-Toleranz sein.

Bei <u>maximaler Bahngeschwindigkeit</u> sollte der Liniengeber eine <u>Mindest</u>frequenz von ca.1 kHz erzeugen, um die volle Auflösung des Analogausganges nutzen zu können. Andererseits darf die Eingangsfrequenz den Maximalwert von 300 kHz (RS422 und TTL symmetrisch) bzw. 200kHz (HTL und TTL asymmetrisch) nicht überschreiten.

Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass die Geberfrequenzen von Linie und Schnittwalze in der gleichen Größenordnung liegen. Akzeptable Werte liegen im Bereich

<u>5:1 ... 1:1 ... 1:5</u>

Verhältnisse kleiner 1:16 bzw. größer 16:1 sind nicht zulässig. Gegebenenfalls kann die Impulsverdopplung bzw. -vervierfachung der Gebereingänge zur Anpassung benutzt werden.

Der Anschluss des Liniengebers erfolgt an den mit  $\int 1$  bzw. "Master" bezeichneten Klemmen, der der Schnittwalze an den mit  $\int 12$  bzw. "Slave" bezeichneten Klemmen. Der Sollwert zum Schnittwalzen-Antrieb wird am Analogausgang angeschlossen. Außerdem muss die Messerwalze mit einem Sensor (Näherungsschalter, Lichtschranke) ausgerüstet werden, der einen Impuls ("Cutting pulse") abgibt, wenn sich die Walze im synchronen Schnittbereich befindet. Hierfür kann auch der Nullimpuls des Schnittwalzen-Gebers verwendet werden, wenn es sich um einen HTL-Geber handelt und dieser direkt, d.h. ohne Übersetzung, an der Schnittwalze montiert ist.



Bitte beachten Sie die Mindestdauer von 50 µsec für den Schnittimpuls!

Die internen Beschleunigungs- und Bremsrampen des Schnittwalzen-Antriebes müssen auf Null oder absolutes Minimum eingestellt werden. Die Rampen werden vom CT340- bzw. CT641-Regler erzeugt und der Antrieb muss diesen ohne zusätzliche Verzögerung folgen!

Durch Betätigung der Eingänge "Jog / Trim" kann die Schnittposition auf dem Material während des Betriebes jederzeit verstellt werden, ebenso kann die Messerwalze im Stillstand manuell verfahren werden.

Nach dem Einschalten bzw. nach dem manuellen Verfahren der Schnittwalze mit der Jog-Funktion kann eine Referenzfahrt durchgeführt werden, um den Antrieb in seine Grundstellung (Home-Position) zu bringen. Dabei fährt die Messerwalze mit einer einstellbaren Geschwindigkeit, bis der Schnittimpuls registriert wird. Anschließend fährt die Messerwalze weiter in ihre Grundstellung. Diese Grundstellung befindet sich gegenüber der Mitte der Synchronphase.

# 5. Die Bedienung der Tastatur

Eine Übersicht und Beschreibung der Parameter finden Sie in Abschnitt 7.

Das Gerät wird über 4 frontseitige Tasten bedient, die im weiteren Verlauf dieser Beschreibung wie folgt benannt werden:



Die Tastenfunktion hängt von dem jeweiligen Betriebszustand des Gerätes ab. Im Wesentlichen unterscheiden wir 3 prinzipielle Zustände:

- Normalbetrieb
- Allgemeine Parametrierung
- Schnellzugriff auf Drehzahl-Verhältnisse

### 5.1. Normalbetrieb

Im Normalbetrieb arbeitet das Gerät entsprechend dem vorgegebenen Mode, und alle Tasten haben die vom Anwender zugewiesene Funktion entsprechend der Vorgabe im Menü F06 (z.B. Anzeigen-Umschaltung, Reset, Trimm usw.)

### 5.2. Allgemeine Parametrierung

Vom Normalbetrieb gelangt man in den Parametrierbetrieb, indem man die Taste *P* für <u>mindestens 2 Sekunden</u> gedrückt hält. Danach kann eine der Parametergruppen F01 bis F09 ausgewählt werden.



Der Parameterbetrieb kann nur gestartet werden, wenn das Gerät nicht im Schnittzyklus ist, d. h. wenn der Steuereingang "Start" zurückgesetzt ist und die Schnittwalze in der Grundstellung stillsteht.

Innerhalb der gewählten Parametergruppe wird nun der entsprechende Parameter selektiert und dessen Zahlenwert nach Bedarf eingestellt. Danach kann man entweder weitere Parameter einstellen oder zum Normalbetrieb zurückkehren.

Die nachstehende Programmiersequenz zeigt, wie in der Parametergruppe F06 der Parameter Nr. 052 von 0 auf 8 umgestellt wird.

Nr.	Zustand	Tastenbetätigung	Anzeige	Kommentar			
00	Normalbetrieb		Lagefehler				
01		<b>P</b> > 2 sec.	F01	Anzeige der Parametergruppe			
02	Ebene: Parametergruppen	<b>5</b> x	F02 F06	Anwahl der Gruppe F06			
03			F06.050	Bestätigung Gruppe F06, Erste Parameter dieser Gruppe ist F06.050			
04	Ebene: Parameter- Nummern	<b>2</b> x	F06.051 F06.052	Anwahl Parameter 052			
05			0	Parameter 052 wird angezeigt, momentaner Wert ist 0			
06	Ebene: Parameter-Werte	<b>8</b> x	1 8	Wert ist von 0 auf 8 umgestellt			
07		P	F06.052	Neue Einstellung "8" speichern			
08	Ebene: Parameter- Nummern	P	F06	Zurück zur Ebene Parametergruppen			
09	Ebene: Parametergruppen	P	Lagefehler	Zurück zum Normalbetrieb			
10	Normalbetrieb						
	Während der allgemeinen Parametrierung bleiben alle Regelfunktionen gesperrt. Neue Parameterwerte werden erst wirksam, wenn die Anzeige zur Normalfunktion zurückgekehrt ist.						

### 5.3. Schnellzugriff auf Schnittlänge

Um den Schnellzugriff zu realisieren, müssen für mindestens 2 Sekunden die Tasten



gedrückt werden. Damit gelangt man ohne Umwege direkt zur Schnittlängeneinstellung in der Parametergruppe F01. Die Verstellung dieser Parameter erfolgt wie oben gezeigt. Die wesentlichen Unterschiede zur allgemeinen Parametrierung sind:



- Der Schnellzugriff kann auch während des Schnittes gestartet werden
- Während des Schnellzugriffes bleiben alle Regelfunktionen aktiv
- Andere Parametergruppen sind über den Schnellzugriff nicht erreichbar

### 5.4. Änderung von Parameter-Werten auf der Werte-Ebene

Das numerische Format der Parameter umfasst bis zu 6 Stellen. Einige Parameter enthalten zudem ein Vorzeichen. Eine schnelle und einfache Veränderung dieser Werte ist durch den nachfolgenden Algorithmus gewährleistet. Die einzelnen Tasten haben dabei folgende Funktion:

Р			
PROG	UP	DOWN	ENTER
Speichert den aktuell	Inkrementiert die	Dekrementiert die	Verschiebt die blinkende
angezeigten Wert als	blinkende Dekade	blinkende Dekade	Dekade um eine Stelle
neuen Parameterwert	bzw. scrollt diese	bzw. scrollt diese	nach links bzw. von ganz
und kehrt zurück in das	aufwärts	abwärts	links wieder zurück nach
Parameter-Auswahl-			ganz rechts
Menü			

Bei vorzeichenbehafteten Parametern lassen sich auf der vordersten Dekade neben der Ziffern 0-9 auch die Werte "-" (negativ) und "-1" einstellen. Das Beispiel zeigt, wie ein Parameter von dem ursprünglichen Wert **1024** auf den Wert **250 000** umgestellt wird. Der Parameter selbst sei im Beispiel bereits angewählt und der ursprüngliche Zahlenwert im Display sichtbar.

Nr	Zustand	Tastenbetätigung	Anzeige	Kommentar
00	00102 <mark>4</mark>		Der bisherige P angezeigt, die l	arameter-Wert 1024 wird etzte Ziffer blinkt.
01		4 x oder scrollen	Letzte Stelle wi	rd auf 0 gestellt
02	00102 <mark>0</mark>		Cursor wird nac	h links verschoben
03	0010 <mark>2</mark> 0	2 x oder scrollen	Markierte Stell	e wird auf 0 gestellt
04	0010 <mark>0</mark> 0	2 x	Cursor wird um 2 Stellen nach links geschoben	
05	00 <mark>1</mark> 000	C	Markierte Stelle wird auf 0 gesetzt	
06	00 <mark>0</mark> 000		Cursor wird nach links verschoben	
07	0 <mark>0</mark> 0000	5 x oder scrollen	Markierte Stell	e wird auf 5 gestellt
08	0 <mark>5</mark> 0000		Cursor wird nach links verschoben	
09	<mark>0</mark> 50000	2 x oder scrollen	Markierte Stelle wird auf 2 gestellt	
10	<mark>2</mark> 50000	P	Der neue Parameterwert wird gespeichert. Zurück zur Parameter-Auswahl	

### 5.5. Code-Sperre für Tastatureingaben

In der Parametergruppe F09 kann für jede Gruppe ein eigener Sperrcode definiert werden. Damit können einzelne Parametergruppen nur für bestimmte Personenkreise freigegeben werden.

Bei Zugriff auf eine gesperrte Gruppe zeigt das Gerät den Text "Code" an. Es muss nun der zuvor hinterlegte Code eingegeben werden, sonst ist kein Parameterzugriff möglich und das Gerät kehrt nach einigen Sekunden automatisch zum Normalbetrieb zurück.

Nach der Code-Eingabe muss die ENTER-Taste gedrückt werden, bis das Gerät reagiert. Bei richtigem Code ist die Antwort "YES", bei falschem Code "NO" und der Zugriff bleibt gesperrt.

### 5.6. Rückkehr aus den Menüs und Time-out-Funktion

Die Taste PROG schaltet zu jedem Zeitpunkt der Menüeingabe um eine Ebene nach oben bzw. wieder zur Normalanzeige zurück. Eine automatische Time-out-Funktion bewirkt dasselbe, wenn für jeweils 10 Sekunden keine Taste mehr betätigt wurde.

Bei automatischer Beendigung des Dialoges durch die Time-out-Funktion gehen alle Änderungen verloren, die nicht zuvor durch Betätigung der PRG-Taste abgespeichert wurden.

### 5.7. Alle Parameter auf Default-Werte zurücksetzen

Bei Bedarf kann der komplette Parametersatz des Gerätes auf die ursprünglichen Werksparameter zurückgesetzt werden (z.B. weil der Sperrcode für die Tastaturfreigabe vergessen wurde, oder weil das Gerät durch Vorgabe falscher Parameter nicht mehr richtig funktioniert).

Die Default-Werte sind aus den nachfolgenden Parameter-Tabellen ersichtlich. Um diesen Vorgang auszuführen, sind folgende Schritte nötig:

• •	Gerät ausschalten und gleichzeitig drücken Gerät wieder einschalten, während beide Tasten gedrückt sind
!	Wenn diese Maßnahme durchgeführt wird, gehen sämtliche Parameter und Einstellungen verloren und das Gerät muss vollständig neu konfiguriert werden!

# 6. Menüstruktur und Beschreibung der Parameter

Alle Parameter sind in 9 übersichtlichen Parametergruppen angeordnet (F01 to F09). Es ist nur notwendig, diejenigen Parameter einzustellen, deren Funktionen auch tatsächlich benutzt werden. Unbenutzte Parameter können einfach übergangen werden.

### 6.1. Übersicht über das Einstellmenü

Nachstehend wird eine Gesamtübersicht über die Parameter und deren Anordnung gegeben. Die englischen Kurzbezeichnungen entsprechen der Darstellung auf dem PC-Bildschirm

Gruppe	Funktion	Gruppe	Funktion
F01	Length Setting	F03	Definitions for the Master Encoder
	(Schnittlängen-Einstellung)		(Definitionen für den Linien-Geber)
000	Cutting Length	026	Encoder Properties
001	Reserve	027	Edge Counting
F02	Operational Settings	028	Counting Direction
	(Betriebsparameter)	029	Reserve
002	Circ. Master	030	Reserve
003	PPR Master	031	Reserve
004	Circ. Cutter	F04	Definitions for the Slave Encoder
005	PPR Cutter		(Definitionen f. d. Schnittwalzen-Geber)
006	Trim Time	032	Encoder Properties
007	Correction Divider	033	Edge Counting
008	Ramp Form	034	Counting Direction
009	Sync. Before Cut	035	Reverse
010	Sync. After Cut	036	Reserve
011	Sampling Time	037	Reserve
012	Wait Time	F05	Analogue Output Settings
013	Max. Master Frequency		(Definitionen für den Analogausgang)
014	Cuts per Revolution	038	Analogue Format
015	Vmax/Vline	039	Offset Correction
016	Home Window	040	Gain Correction
017	Jog Speed	041	Max. Correction
018	Jog / Home Ramp	042	Offset Total
019	Home Speed High	043	Gain Total
020	Home Speed Low	044	Reserve
021	Home Switchpoint	045	Reserve
022	+/- Sync. Rate (%)		
023	Alarm Level		
024	Cutting Pulse Offset		
025	Reserve		

F06	Command Assignment	F09	Keypad Protection Codes (Sperrcodes für Tastaturzugriff)
046	Key Un Function	072	Protect Group F01
047	Key Down Function	073	Protect Group F02
048	Key Enter Function	074	Protect Group F03
049	Input 1 Configuration	075	Protect Group F04
050	Input 1 Function	076	Protect Group F05
051	Input 2 Configuration	077	Protect Group F06
052	Input 2 Function	078	Protect Group F07
053	Input 3 Configuration	079	Protect Group F08
054	Input 3 Function	080	Protect Group F09
055	Input 4 Configuration	081	Reserve
056	Input 4 Function	082	Reserve
057	Reserve	083	Reserve
F07	Serial Communication	084	Reserve
	(Serielle Kommunikation)	085	Reserve
058	Unit Number	086	Reserve
059	Serial Baud Rate	087	Reserve
060	Serial Format		
061	Reserve		
062	Reserve		
063	Reserve		
F08	Special Functions		
004			
005	INPUT FIITER		
000	Trigger Threshold 2		
000	Drightness		
060	DIIYIIIIIESS Fraguenay Control		
000	Longth Store Configuration		
009			
070			
0/1	Default Display		

Das Schaubild gibt eine grobe Übersicht, auf welche Funktionen des Reglers sich die einzelnen Parametergruppen auswirken.



### 6.2. Funktionsbeschreibung der Parameter

Bevor Sie die Parameter-Einstellungen vornehmen, müssen Sie entscheiden, mit welcher Längenauflösung Sie arbeiten wollen. (z. B. Millimeter, 0,1 mm oder 0,001 inch usw.). <u>Alle</u> weiteren Eingaben beziehen sich dann auf diese gewählte Längeneinheit (LE). Wird z. B. die Längeneinheit mit 0,1 mm festgelegt, so entsprechen bei allen längenbezogenen Eingaben 1000 LE einer Strecke von 100,0 Millimetern.

#### 6.2.1. Length Setting (Schnittlängen-Einstellung)

F01		Einstellbereich	Default
F01.000	Cutting Length:	1 999999	10000
	Vorgabe der Soll-Schnittlänge in Längeneinheiten		

#### 6.2.2. Operational Setting (Betriebsparameter)

F02		Einstellbereich	Default
F02.002	Circ. Master:	1 99999	1000
	Umfang der Zuführrolle oder des Messrades auf der		
	Materiallinie des Liniengebers.		
	Einstellung in der gewählten Längeneinheit.		
F02.003	PPR Master:	1 999999	1000
	Anzahl der Geberimpulse des Liniengebers auf eine		
	volle Umdrehung der Zuführrolle bzw. des Messrades.		
	Bitte bei Eingabe die eingestellte Impulsmultiplikation		
	(x1, x2, x4) berücksichtigen.		
F02.004	Circ. Cutter:	1 99999	1000
	<u>Umfang</u> der Messerwalze.		
	Einstellung in der gewählten Längeneinheit.		
F02.005	PPR Cutter:	1 999999	1000
	Anzahl der Geberimpulse auf eine volle Umdrehung der		
	Messerwalze. Bitte bei Eingabe die		
	Impulsmultiplikation (x1, x2, x4) berücksichtigen.		
F02.006	Trim Time:	1 999	100
	Zeitbasis für die Verschiebung der Schnittposition mit		
	der Trimm-Funktion.		
	Eingabe als Anzahl von Reglerzyklen pro Inkrement (1		
	$Zyklus = 250 \ \mu s$		
	001 = Verschiebung um ein Inkrement alle 250 µs (schnell)		
	999 = Verschiebung um ein Inkrement alle 0.25 s		
	(langsam)		

F02		Einstellbereich	Default
F02.007	Correction Divider:	09	0
	Digitale Abschwächung der Regelung während der		
	Synchrontantt, wenn der Folgeantrieb aufgrund von		
	nräzise Lageregelung gar nicht einhalten kann. In		
	solchen Fällen ist es sinnvoll, kleine Abweichungen		
	zuzulassen. "Correction Divider" erzeugt ein Fenster,		
	innerhalb dessen die Mechanik "spielen" darf, ohne		
	gleich korrigiert zu werden.		
	0 = kein Fenster, jedes Inkrement zählt		
	1 = Fenster + /-1  Inkrement, Fehlerdivision durch  2		
	2 = Fenster + /-2  Inkremente, Feneralivision durch  3 = Fenster + /-4  Inkremente, Fehlerdivision durch  8		
F02.008	Ramp Form:	02	0
	Dieser Parameter erlaubt die Einstellung der		
	Rampenform für das Geschwindigkeitsprofil der		
	Schnittwalze:		
	0: Parabolische S-Rampen		
	(Standardemptenlung bei normalen Servo-Antrieben)		
	(Empfohlen bei weniger dynamischen DC-Antrieben)		
	2: Sin <sup>2</sup> -förmige Rampen		
	(Empfohlen ei hochdynamischen Servo-Antrieben)		
F02.009	Sync. Before Cut:	1 9999	10
	Definiert die Länge der Synchronphase vor dem		
	Schnitt (Flanke des virtuellen Schnittimpulses)		
F02 010	Sync After Cut	1 9999	10
102.010	Definiert die Länge der Synchronphase nach dem	1 0000	10
	Schnitt (Flanke des virtuellen Schnittimpulses)		
	Einstellung in Längeneinheiten.		
	Sync before cut Sync after cut		
	Liniengeschwindigkei t		
	🖌 📃 🔨 Rollengeschwindigkeit		
	Schnittimpuls		

F02			Einstellbereich	Default
F02.011	Sampling Time:		0.001 9.980	0.001
	Einstellbares Digitalfilter für d	ie Erzeugung des analogen	(sec.)	
	Grundsollwertes aus der Frequ	ienz des Liniengebers.		
	Bei Anwendungen mit sehr kle	iner oder unruhiger		
	Bahngeschwindigkeit oder bei	holperigem Lauf des		
	Messrades kann es für einen s	tabileren Lauf der Schnitt-		
	walze vorteilhaft sein, Filterzei	iten von 10 ms oder sogar		
	100 ms vorzugeben. Bitte beac	hten Sie, dass höhere		
	Filterzeiten eine trägere Reakt	ion auf Änderungen der Bahn-		
	geschwindigkeit bedeuten, und	d Sie möglicherweise die		
	Rampenzeiten der Bahn entspr	rechend anpassen müssen, um		
	auch während einer Änderung	der Bahngeschwindigkeit die		
	gewünschte Schnittgenauigke	it beizubehalten.		
	Abhängig von der Frequenz de	s Mastergebers bei maximaler		
	Anlagengeschwindigkeit könne	en folgende Richtwerte		
	empfohlen werden:	-		
	fmax	Sampling -Time		
	1 kHz	100 ms		
	3 kHz	33 ms		
	10 kHz	10 ms		
	30 KHZ	5 111S		
F02 012	<u> </u>	1 1112		g gg
102.012	Rückstellzeit für die Frequenzn	nessung des Liniengebers in s	(sec)	0.00
	(Kehrwert der kleinsten vorkon	nmenden Frequenz des	(300.)	
	Liniengebers) Kann auf Werks	einstellung helassen werden		
F02 013	Max Master Frequency:	benatenang belassen werden.		30000.0
102.010	Vorgabe der maximal zu erwar	tenden Geberfrequenz des	(H <sub>7</sub> )	00000.0
	Liniengebers Es wird empfohl	en etwa 10% Reserve nach	(112)	
	oben einzurechnen Das Gerät	arbeitet nur korrekt his zur		
	hier vorgegebenen Maximalfre			
F02.014	Cuts per Revolution:		199	1
	Anzahl der Schnitte pro Umdre	ehung der Messerwalze. Der		
	Parameter muss auf 1 gesetzt			
	walze nur ein Schnittwerkzeug	pro Umdrehung verwendet.		
	   Manche Messerwalzen henütz	ren iedoch mehrere		
	symmetrisch angeordnete Mes	sser so dass mit einer		
	Walzenumdrehung mehrere Sc	chnitte durchaeführt werden		
	Hierbei sind zwei Fälle zu unte	rscheiden:		

a. Wenn Sie trotz mehrerer Werkzeuge nur einen einzigen Schnittimpuls pro Walzenumdrehung haben, dann setzen Sie den Parameter "Cuts per Revolution" entsprechend der Schnittanzahl pro Walzenumdrehung. Der Regler erzeugt intern die fehlenden Schnittimpulse.

#### Beispiel:

Zwei Schnitte pro Umdrehung mit nur einem Schnittimpuls  $\rightarrow$  "Cuts per Revolution" = 2 einstellen

- b. Werden mehrere Schnitte pro Umdrehung durchgeführt und jeder Schnitt erzeugt einen eigenen Schnittimpuls, muss man wie folgt vorgehen:
  - Setzen Sie den Parameter "Cuts per Revolution" auf 1.
  - Geben Sie bei "Circ. Cutter" nicht den vollen Schnittwalzenumfang, sondern nur den Teilumfang zwischen zwei Werkzeugen ein.
  - Stellen Sie "PPR Cutter" auf die Anzahl der Impulse zwischen zwei Werkzeugen ein

#### Beispiel:

Zwei Schnitte pro Umdrehung, aber auch zwei Schnittimpulse

- $\rightarrow$  "Cuts per Revolution" = 1,
  - "Circ. Cutter" = ½ Umfang und
  - "PPR Cutter" = ½ Impulszahl der Schnittwalze einstellen

F02		Einstellbereich	Default
F02.015	Vmax / V line:	28	8
	Dieser Parameter bestimmt, welches maximale Verhältnis die		
	Umfangsgeschwindigkeit der Schnittwalze im Vergleich zur		
	momentanen Liniengeschwindigkeit annehmen darf.		
	Wenn die geschnittenen Längen grundsätzlich größer als der		
	Umfang der Schnittwalze sind, ist die Einstellung unwichtig,		
	da keine höheren Geschwindigkeiten als die		
	Synchrongeschwindigkeit auftreten.		
	Bei kleineren Längen treten jedoch in der Ausgleichsphase		
	höhere Geschwindigkeiten auf, die durch diesen Parameter		
	nach oben hin beschränkt werden können.		
	Der Parameter sollte grundsätzlich auf 8 eingestellt werden,		
	damit auch die kürzest mögliche Länge noch geschnitten		
	werden kann. Nur wenn anlagenbedingt eine Beschränkung		
	notwendig ist, sollten kleinere Werte verwendet werden.		
F02.016	Home Window:	1 999	100
	Definiert ein Fenster um die Grundstellung (Home-Position)		
	der Schnittwalze. Diese Grundstellung befindet sich		
	gegenüber der Mitte der Synchronphase. Der Ausgang		
	"Home" wird gesetzt, solange sich die Schnittwalze in diesem		
	Positionsfenster befindet.		





F02		Einstellbereich	Default
F02.017	Jog Speed:	0.01 10.00	1.00
	Verfahrgeschwindigkeit der Schnittwalze im Handbetrieb		
	(bei Betätigung der Befehle "Jog vorwärts" oder "Jog		
	Rückwärts"). Die Vorgabe erfolgt als Sollwert in Volt.		
F02.018	Jog / Home Ramp:	0 99	1
	Rampenzeit in Sekunden für den Handbetrieb und die		
	Referenzfahrt, bezogen auf eine		
	Geschwindigkeitsänderung zwischen Stillstand und		
	maximaler Geschwindigkeit (Sollwert 10 V).	0.01 10.00	0.00
FU2.019	Home Speed High:	0.01 10.00	2.00
	Schnelle Referenzfahrt-Geschwindigkeit. Die		
	Die Vergebe erfelgt als Sellwort in Velt		
E02 020	Home Speed Low:	0.01 10.00	0 50
102.020	Langsame Referenzfahrt-Geschwindigkeit Die	0.01 10.00	0.00
	Referenzfahrt endet mit dieser Geschwindigkeit		
	Die Vorgabe erfolgt als Sollwert in Volt		
F02.021	Home Switchpoint:	1 99999	100
	Abstand von der Grundstellung (Home-Position), wo bei		
	der Referenzfahrt von der schnellen auf die langsame		
	Geschwindigkeit umgeschaltet wird.		
	Einstellung in Längeneinheiten.		
F02.022	+/- Sync. Rate (%):	-99.99+99.99	0
	Der Parameter erlaubt, im späteren Betrieb das Synchron-		
	verhältnis zwischen Linie und Schnittwalze im Bereich von		
	+/- 99,99% zu variieren.		
	In der Regel wird der Parameter mit 00,0% vorgegeben,		
	womit eine exakte Synchronisation aufgrund der		
	eingehenden Geberimpulse stattfindet. Manche		
	Anwendungen benotigen jedoch, Z. B. auf Grund der		
	Schnittwerkzeugronn, eine etwas nonere oder meungere		
	prozentual eingestellt worden kann		
	Der Parameter beeinflusst nur die Geschwindigkeit		
	während des Schnittes, aber nicht die Schnittlänge		
F02.023	Alarm Level:	0 9999	100
	Definiert die Ansprechschwelle des Ausgangs "Alert" im		
	Falle einer dem System von außen aufgezwungenen		
	Asynchronität (Fehler am Antrieb oder in der Mechanik).		
	Die Eingabe erfolgt direkt in Geberinkrementen der		
	Schnittwalze. Der Alarmausgang spricht an, wenn ein		
	Schleppfehler bzw. Positionsfehler größer als die hier		
	programmierte Impulszahl auftritt.		

F02		Einstellbereich	Default
F02.024	Cutting Pulse Offset:	-999999	0
	Offset-Einstellung zur virtuellen Verschiebung des	+999999	
	physikalisch erzeugten Schnittimpulses (Encoder-Index		
	oder Näherungsschalter). Einstellung in Encoder-		
	Inkrementen. Erspart die genaue mechanische		
	Justierung des Schnittimpulses (der virtuelle		
	Schnittimpuls muss genau im Scheitelpunkt des		
	Werkzeug-Eingriffes liegen).		

#### 6.2.3. Definitions of the Master Encoder (Definitionen für den Master-Geber)

F03			Einstellbereich	Default
F03.026	Encoder Properties		03	1
	0=	Differenzausgang A, /A, B, /B (2 x 90°) mit Inv.		
	1=	Asymmetrischer Ausgang A, B (2 x 90°) ohne Inv		
F03.027	Edge	e Counting	02	0
	0=	Einfache Flankenauswertung (x1)		
	1=	Doppelte Flankenauswertung (x2)		
	2=	Vierfache Flankenauswertung (x4)		
F03.028	Cou	nting direction	0 1	0
	0=	Vorwärtszählung wenn A vor B		
	1=	Rückwärtszählung wenn A vor B		
F03.029		n.a.	n.a.	

### 6.2.4. Definitions of the Slave Encoder (Definitionen für den Slave-Geber)

F04			Einstellbereich	Default
F04.032	Encoder properties		03	1
	0=	Differenzausgang A, /A, B, /B (2 x 90°) mit Inv.		
	1=	Asymmetrischer Ausgang A, B (2 x 90°) ohne Inv		
F04.033	Edge	e Counting	02	0
	0=	Einfache Flankenauswertung (x1)		
	1=	Doppelte Flankenauswertung (x2)		
	2=	Vierfache Flankenauswertung (x4)		
F04.034	Cou	nting direction	0 1	0
	0=	Vorwärtszählung wenn A vor B		
	1=	Rückwärtszählung wenn A vor B		
F04.035		n.a.		

6.2.5.	Analogue output definitions	(Definitionen für	den Analogausgang)
--------	-----------------------------	-------------------	--------------------

F05		Einstellbereich	Default
F05.038	Control characteristics and analogue format	03	0
	0= Ausgangsformat -10 V +10 V		
	1= Ausgangsformat -10 V +10 V		
	2= Ausgangsformat -20 mA +20 mA		
	3= Ausgangsformat -20 mA +20 mA		
F05.039	Offset Correction:	-10.000 +10.000	0.000
	Nullpunktseinstellung des analogen Korrektursignals	(V)	
F05.040	Gain Correction:	0 51.200	2.000
	Proportionalverstärkung des Lagereglers. Die		
	Einstellung 2.048 bewirkt eine Sollwertkorrektur von		
	1 mV pro Fehler-Inkrement.		
	Empfohlene Einstellwerte: 0.500 5.000		
	(Gain Correction / 2048 = x.xxx V pro Fehlerinkrement).		
F05.041	Max. Correction:	0 10.000	2.000
	Beschränkung des Korrektursignals nach oben hin.	(V)	
	(höhere Korrekturen werden nicht ausgesteuert)		
F05.042	Offset Total:	-10.000 +10.000	0.000
	Nullpunktseinstellung für das Gesamtsignal am	(V)	
	Analogausgang		
F05.043	Gain Total:	0 11.000	10.000
	Bestimmt die analoge Ausgangsspannung bei	(V)	
	maximaler Eingangsfrequenz des Master-Gebers,		
	d.h. 9,000 bedeutet 9 V bei Maximalfrequenz		

F06			Einstellbereich	Default
F06.046	Funct	tion assignment to key "UP"	0 16	0
	0=	Keine Funktion		
	1=	Reset		
	2=	Start Automatikbetrieb		
	3=	Sofortschnitt		
	4=	Referenzfahrt		
	5=	n.a.		
	6=	n.a.	Einzelheiten über	diese
	7=	Store EEPROM	Funktionen finden	Sie in
	8=	Umschaltung der Anzeige	Abschnitt 7.1	
	9=	n.a.		
	10=	Jog / Trimm vorwärts		
	11=	Jog / Trimm rückwärts		
	12=	Stückzähler löschen		
	13=	n.a.		
	14=	Dekadenschalter einlesen (nur bei CT 641)		
	15=	Fehler rücksetzen		
	16=	n.a.		
F06.047	Funct	tion assignment to key "DOWN"	0 16	0
		wie bei "UP"		
F06.048	Funct	tion assignment to key "ENTER"	0 16	0
		wie bei "UP"		

6.2.6. Key command assignments (Funktionszuweisungen für die Tasten)

F06			Einstellbereich	Default
F06.049	Swit	ching characteristics of input "Cont.1"	07	0
	0=	NPN (gegen - schaltend), Funktion aktiv LOW		
	1=	NPN (gegen - schaltend), Funktion aktiv HIGH		
	2=	NPN (gegen - schaltend), ansteigende Flanke		
	3=	NPN (gegen - schaltend), abfallende Flanke		
	4=	PNP (gegen + schaltend), Funktion aktiv LOW		
	5=	PNP (gegen + schaltend), Funktion aktiv HIGH		
	6=	PNP (gegen + schaltend), ansteigende Flanke		
	7=	PNP (gegen + schaltend), abfallende Flanke		
F06.050	Func	tion assignment to input "Cont.1"	0 16	6
	0=	Keine Funktion		
	1=	Reset		
	2=	Start Automatikbetrieb		
	3=	Sofortschnitt		
	4=	Referenzfahrt		
	5=	n.a.		
	6=	Schnittimpuls		
	7=	Store EEPROM	Einzelheiten über	r diese
	8=	Umschaltung der Anzeige	Funktionen finder	n Sie in
	9=	Tastatursperre	Abschnitt 7.	1
	10=	Jog / Trimm vorwärts		
	11=	Jog / Trimm rückwärts		
	12=	Stückzähler löschen		
	13=	n.a.		
	14=	Dekadenschalter einlesen (nur bei CT 641)		
	15=	Fehler rücksetzen		
	16=	n.a.		
F06.051	Swit	ching characteristics of input "Cont.2"	Siehe "Cont.1" (F	06.049)
F06.052	Func	tion assignment to input "Cont.2"	Siehe "Cont.1" (F	06.050)
F06.053	Swit	ching characteristics of input "Cont.3"	Siehe "Cont.1" (F	06.049)
F06.054	Func	tion assignment to input "Cont.3"	Siehe "Cont.1" (F	06.050)
F06.055	Swit	ching characteristics of input "Cont.4"	0-3	
	0=	NPN (gegen - schaltend), Funktion aktiv LOW		
	1=	NPN (gegen - schaltend), Funktion aktiv HIGH		
	2=	PNP (gegen + schaltend), Funktion aktiv LOW	Fingang Cont 4 erla	uht keine
	3=	PNP (gegen + schaltend), Funktion aktiv HIGH	flankengetrigge Funktionen	erten
F06.056	Func	tion assignment to input "Cont.4"	Siehe "Cont.1" (F	06.050)

6.2.7. Characteristics and functions of Control Inputs (Eigenschaften der Steuereingänge)



507				
F07			Einstellbereich	Default
F07.058	Seria	al device address (Geräteadresse)	11 99	11
F07.059	Seria	al baud rate	06	0
	0=	9600 Baud		
	1=	4800 Baud		
	2=	2400 Baud		
	3=	1200 Baud		
	4=	600 Baud		
	5=	19200 Baud		
	6=	38400 Baud		
F07.060	Serial data format		09	0
	0=	7 Data, Parity even, 1 Stop		
	1=	7 Data, Parity even, 2 Stop		
	2=	7 Data, Parity odd, 1 Stop		
	3=	7 Data, Parity odd, 2 Stop		
	4=	7 Data, no Parity, 1 Stop		
	5=	7 Data, no Parity, 2 Stop		
	6=	8 Data, Parity even, 1 Stop		
	7=	8 Data, Parity odd, 1 Stop		
	8=	8 Data, no Parity, 1 Stop		
	9=	8 Data, no Parity, 2 Stop		

#### 6.2.8. Serial communication parameters (Serielle Kommunikations-Einstellungen)

F08			Einstellbereich	Default			
F08.064	Digi	tal input filter: muss stets auf "O" eingestellt sein.	03	0			
F08.065	Trigg	ger threshold for encoder1 inputs *)	30 250	166			
F08.066	Trig	ger threshold for encoder2 inputs *)	30 250	166			
F08.067	Brig	htness of the 7-segment LED display	04	0			
	0=	100% der maximalen Helligkeit					
	1=	80%					
	2=	60%					
	3=	40%					
	4=	20%					
F08.068	Freq	uency Control: <u>muss stets auf "O" eingestellt sein</u> .	0 1	0			
F08.069	Leng	th Storage	0 1	0			
	0=	Über Tastatur-Schnellzugriff eingegebene Soll-					
		Schnittlänge (siehe Kap. 5.3) gilt nur bis zur					
		nächsten Abschaltung					
	1=	Über Tastatur-Schnellzugriff eingegebene Soll-					
		Schnittlänge (siehe Kap. 5.3) wird dauerhaft im					
		EEPROM gespeichert					
F08.070	Disp	lay Time: Auffrischungszeit (sec.) der Anzeige	0.005 9.999	0.050			
F08.071	Defa	ult Display: Nr. des Anzeigewerts, der nach dem	08	0			
	Eins	chalten auf dem Display angezeigt wird					
	(Nr. siehe Tabelle in Abschnitt 7.1 bei "Scroll Display")						

#### 6.2.9. Special functions (Sonderfunktionen)

\*) Muss für jede Art von Eingangssignalen stets auf den Default-Wert (166) eingestellt werden. Lediglich bei asymmetrischem TTL-Eingang (ohne Invertierung) muss die Einstellung auf 35 verändert werden.

#### 6.2.10. Keypad protection codes (Sperrcodes für Tastaturzugriff)

F09		Einstellbereich	Default
F09.071	Protected group F01		
F09.072	Protected group F02		0
F09.073	Protected group F03	0 = kein Sperrcode	
F09.074	Protected group F04		
F09.075	Protected group F05	1 - 999999 =	
F09.076	Protected group F06	Sperrcode	
F09.077	Protected group F07	für die aktuelle	
F09.078	Protected group F08	Parameter-Gruppe	
F09.079	Protected group F09		

# 7. Beschreibung von Befehlen, Ausgängen und Anzeigen

### 7.1. Befehle

Nr.	Befehl	Beschreibung	Zuordnung		
			Taste	Eingang	
1	Reset	Setzt den internen Differenzzähler und damit das analoge Korrektursignal auf Null. Der Schnittwalzen-Antrieb arbeitet mit offener Regelschleife solange das Reset-Signal ansteht.	ja	ја	
2	Start	Start des automatischen Schnittbetriebs, d. h. der automatische Schnittzyklus wird abgearbeitet und die eingestellte Länge geschnitten. Wenn dieser Befehl nicht gesetzt ist, bleibt die Schnittwalze lagegeregelt in der Grundstellung stehen und kann mit den Eingängen "Jog forw." Und "Jog rev." verfahren werden.	ja	ја	
3	Sofort- schnitt (Imme- diate Cut)	Dieser Befehl startet sofort einen Schnittvorgang, unabhängig von der eingestellten Schnittlänge. Der nachfolgende Schnitt entspricht wieder genau der vorgewählten Länge, es sei denn, dass erneut ein Sofortschnitt ausgelöst würde. Die Funktion erlaubt z.B. das Herausschneiden schlechter Material-Partien bei laufender Produktion. Ein Sofortschnitt kann auch im Stillstand bzw. bei zurückgesetztem Start-Befehl ausgeführt werden.	ja	ја	
4	Referenz- fahrt (Homing)	Löst eine Referenzfahrt aus und bringt die Messerwalze in eine definierte Grundstellung (Home-Position). Dabei fährt die Messerwalze vorwärts bis zum Schnittimpuls und von dort aus weiter zur Home-Position. Es wird empfohlen, eine Referenzfahrt durchzuführen, wenn die Messerwalze vor dem Start des automatischen Schnitt- betriebs nicht in der Home-Position steht.	ja	ja	
5	n.a.		nein	nein	
6	Schnitt- impuls (Cutting pulse)	Sensor-Eingang für den Schnittimpuls. Das Gerät benötigt zur Definition der Messerposition einen Schnittimpuls während des Schnittes, der entweder durch einen externen Sensor oder durch den Indeximpuls eines HTL-Drehimpulsgebers erzeugt werden kann.	nein	ja	

Nr.	Befehl	Beschreibung	Zuordnung	
			Taste	Eingang
7	Store EEPROM	Speichert alle Einstellungen im EEPROM, so dass diese bei Abschaltung nicht verloren gehen.	ја	ја
8	Anzeige- umschaltung (Scroll	Schaltet die aktuelle Istwert-Anzeige um einen Schritt weiter (Siehe Kap. 7.3 Anzeige)	ja	ja
9	Tastatur- Sperre (Parameter Disable)	Sperrt die Tastatur gegen Zugriff auf Parameter, Tastaturbefehle werden jedoch ausgeführt	nein	ја
10	Jog / Trimm vorwärts	Befehl "Start" zurückgesetzt (Stop-Zustand): Handbetrieb vorwärts bzw. Rückwärts, d. h. manuelles Verfahren der Schnittwalze in die jeweilige Richtung mit der vorgegebenen Joggeschwindigkeit. Nach Beendigung einer Jogfahrt wird die Schnittwalze	ja	ја
11	Jog / Trimm rückwärts	lagegeregelt in ihrer neuen Position gehalten. <b>Befehl "Start" gesetzt (automatischer Schnittbetrieb):</b> Verschieben der Schnittposition auf der Materialbahn mit der vorgegebenen Trimmgeschwindigkeit (Parameter "Trim Time") nach vorne bzw. hinten.	ja	ја
12	Stückzähler löschen (Clear Batch Counter)	Rücksetzen des internen Stückzählers auf Null	ја	ја
13	n.a.		nein	nein
14	Dekaden- schalter einlesen (Read Front	Liest den am Dekadenschalter eingestellten Wert als neue Soll-Schnittlänge ein (nur bei CT641)	ja	ја
15	Fehler rücksetzen (Clear Error)	Rücksetzen von Fehlerzuständen und löschen der entsprechenden Fehlermeldung (Siehe auch Kap. 7.4 Fehlermeldungen)	ja	ја
16	n.a.		nein	nein

### 7.2. Ausgänge

Nr.	Ausgang	Klemme
K1	Error:	X2 / 26
	Dieser Ausgang wird gesetzt, wenn während des Betriebs eine Störung auftritt (siehe Kap. 7.4 Fehlermeldungen).	
K2	Alert: Signalisiert, dass die Messerwalze bezogen auf ihre Sollposition momentan einen Positionsfehler aufweist, der größer als der unter Parameter "Alarm Level" vorgegebene Gronzwort ist	X2 / 25
K3	Automatic Operation:	X1 / 10
ĸJ	Zeigt den Automatischen Schnittbetrieb an (Befehl "Start" gesetzt). Nach dem Rücksetzen des "Start"-Befehls bleibt der Ausgang noch so lange gesetzt, bis der momentan laufende Schnitt beendet und die Schnittwalze in die Grundstellung zurückgekehrt ist.	
K4	Homing Done:	X1/9
	Der Ausgang wird gesetzt, wenn die Referenzfahrt beendet ist und damit die Home-Position der Schnittwalze definiert ist. Der Ausgang wird zurückgesetzt, wenn die Home-Position nicht mehr gültig ist und die Referenzfahrt erneut durchgeführt werden sollte (nach Handfahrt, Parametereingabe oder Netz-Aus)	
-	Home*:	-
	Signalisiert dass sich die Schnittwalze in ihrer Grundstellung befindet, wie durch den Parameter "Home Window" definiert.	
-	Virt. Cutting Pulse*:	-
	Die steigende Flanke dieses Ausgangs zeigt die Lage des virtuellen Schnittimpulses, der die genaue Schnittposition des Messers definiert (siehe auch Parameter "Cutting Pulse Offset"). Der Ausgang wird am Ende der Nachsynchron-Phase (siehe Parameter "Sync. After Cut") wieder zurückgesetzt.	
-	Max. Frequency*:	_
	Zeigt an, dass die maximale Liniengeschwindigkeit (wie mit Parameter "Max. Master Frequency" definiert) überschritten ist.	
-	Unit Ready*: Meldet die Betriebsbereitschaft des Gerätes nach Einschaltung, Normierung und erfolgreichem Selbsttest.	-

\*) nur seriell auslesbar (wird in der Bediensoftware OS3.2 angezeigt)

### 7.3. Anzeigen

Während des normalen Betriebs kann auf dem Display ein aktueller Istwert angezeigt werden. Zwei LEDs auf der Frontseite zeigen an, welcher Istwert gerade angezeigt wird. Die Umschaltung zwischen den verschiedenen Anzeigewerten erfolgt mit dem Befehl "Anzeigeumschaltung", der einer Taste oder einem Eingang zugewiesen werden kann. Mit dem Parameter F08.071 "Default Display" wird festgelegt, welcher Istwert nach dem Einschalten des Gerätes als erstes angezeigt wird.

Nr.	Anzeige	L1 (rot)	L2 (gelb)
0	Anzeige abgeschaltet (nur 2 Dezimalpunkte leuchten als	Aus	Aus
	Betriebsanzeige)		
1	Positionsfehler (Differenzzähler)	Aus	Aus
2	Positionsfehler (Balkenanzeige, siehe Schaubild unten)	Aus	Aus
3	Momentane Master-Frequenz in Hz	Ein	Aus
4	Master-Zähler	Aus	Ein
5	Schnittwalzen-Position in Slave-Geberinkrementen	Ein	Ein
6	Abstand zwischen Schnittimpulsen in Slave-Geberinkrementen	Blinkt	Aus
7	Ist-Schnittlänge in Längeneinheiten	Aus	Blinkt
8	Stückzähler	Blinkt	Blinkt

←	Slave e	ilt vor	aus	Slav	/e hin	kt hinterher	→
	8	8	8	8	8	8	-4 0 +4
_	8	8	8	8	8	8	+5 +8
_	8	8	8	8	8	8	+9 +16
_	8	8	8	B	8	8	+17 +32
-	8	8	8	B	8	8	+33 +64
-	8	8	B	R	B	R	> +64

### 7.4. Fehlermeldungen

Beim Auftreten eines Fehlers bleibt die Schnittwalze lagegeregelt im Stillstand, nachdem der eventuell noch laufende Schnitt beendet wurde. Der Ausgang "Error" wird gesetzt und es wird eine Fehlermeldung "Error…" mit der Fehler-Nr. blinkend angezeigt.

Ein Fehler kann entweder durch das Betätigen des Befehls "Clear Error" oder durch das Ausschalten und wieder Einschalten der Versorgungsspannung quittiert und zurückgesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass das Gerät sofort erneut einen Fehler meldet, wenn die Ursache des Fehlers nicht beseitigt wurde.

Fehler-Nr.	Beschreibung
Error 0	Die Fehlerursache wurde behoben (z. B. Parameterwert nach Überlauf-Fehler wieder im gültigen Bereich), aber der Fehler wurde noch nicht mit dem Befehl Clear Error" guittiort
Error 1	Cut not possible:
	Der Schnitt ist nicht durchführbar, weil die vorgegebene Schnittlänge zu kurz ist.
Error 2	No Cutting Pulse:
	Der Schnittimpuls fehlt. Dieser Fehler wird gesetzt, wenn innerhalb einer
	Umdrehung der Schnittwalze kein Impuls am Eingang "Cutting Pulse" registriert
	wird.
Error 3	Power Low:
	Die Versorgungsspannung ist zu niedrig. Der Fehler kann nur zurückgesetzt
	werden, wenn die Versorgungsspannung wieder über dem Minimalwert liegt
Error 4	Val. Range exceed:
	Überlauf bei der internen Vorberechnung des Schnittprofils.
	Dieser Fehler kann u. a. folgende Ursachen haben:
	<ul> <li>Das Impulsverhältnis von Liniengeber und Schnittwalze ist außerhalb des</li> </ul>
	zulässigen Bereichs (siehe Abschnitt 4.2 "Systemkonfiguration").
	<ul> <li>"Home Switchpoint" ist zu groß</li> </ul>
	<ul> <li>Die Synchronphase (Summe von "Sync. Before Cut" und "Sync. After Cut")</li> <li>ist suäßen als der Masserumfang.</li> </ul>
	ist großer als ger Messerumtang

# 8. Schritte zur Inbetriebnahme

Für eine einfache Inbetriebnahme von Reglern des Typs CT340 / 641 benötigen Sie einen PC mit der aktuellsten Bedienersoftware OS3.x. Diese können Sie sich einschließlich detaillierter Funktionsbeschreibung kostenfrei von unserer Homepage <u>www.motrona.de</u>herunterladen.

Verbinden Sie PC und Regler wie unter 3.6 gezeigt und starten Sie die OS3.x Software. Der folgende Bildschirm erscheint:

RAMETERS			INPUTS				
		<i>a</i>		RS	BUS	PI/O	PO
Length Setting			Reset				Unit ready
Cutting Length	002000		Start				Max. Frequency
Reserved	0		Immediate Cut				Virt. Cutting Pulse
			Homing				Home
Dperational Setting			Activate Data				Homing done
Circ. Master	01000		Cutting Pulse				Automatic operation
PPR Master	004096		Store to EEPROM				Alert
Circ. Cutter	01000		Scroll Display				Error
PPR Cutter	004096		Keyboard Disable				
Trim Time	100		Jog / Trim Forward				
Correction Divider	0		Jog / Trim Reverse				
Ramp Form	0		Clear Batch Counter				CONTROLS
Sync. Berne Cut	0125						
Sampling Time	0 100		Read Front Preset				Read
Wait Time	9 99		Clear Error				
Max. Master Frequency	136500.0						Tra <u>n</u> smit
Cuts per Revolution	01						
/max/Vline	8		DIFFERENTIAL COUNTER				I ransmit <u>A</u> ll
Home Window	100			)			<u>S</u> tore EEProm
log Speed	00.20				1111		
log/Home Ramp	01						R <u>e</u> set is OFF
Home Speed High	00.50		-50 0			+50	
Home Speed Lo <del>w</del>	00.10		SEBIAL SETTINGS				
Home Switchpoint	00100		Series Series				

Wenn die Textfelder leer bleiben und in der Kopfzeile "OFFLINE" angezeigt wird, klicken Sie bitte auf "Comms", um die serielle Einstellung Ihres PC an den Regler anzupassen.



Flankengesteuerte Events (z.B. der Schnittimpuls) können auf der OS3.x nicht dargestellt werden, da die serielle Übertragung zu langsam ist.

Geben Sie im Editierfeld alle Parameter entsprechend Ihrer Anwendung und den vorangegangenen Erklärungen ein. Die folgenden Parameter sollten zunächst auf die in der Liste gezeigten Ausgangswerte gesetzt werden:

Nummer	Parameter	Ausgangswert
F02.007	Correction Divider	0
F05.040	Correction Gain	1.000
F05.041	Max. Correction	10.000

Nach Eingabe aller Parameter klicken Sie auf "Transmit All", und anschließend auf "Store EEPROM". Damit sind Ihre Eingaben im CT340- bzw. CT641-Regler gespeichert.

- Zu diesem Zeitpunkt müssen Linien- und Schnittwalzen-Antrieb auf ein sauberes und stabiles Drehzahlverhalten über den gesamten Bereich eingestellt sein. Der Schnittwalzen-Antrieb muss so dynamisch wie möglich parametriert werden (interne Rampen auf Null, interne Drehzahlregelkreis mit maximaler Proportionalverstärkung, ohne Integralverhalten, ohne D-Anteil).
   Die Schnittwalze muss sich in beiden Richtungen ohne mechanische
  - Die Schnittwalze muss sich in beiden Richtungen ohne mechanische Begrenzung frei drehen können.

### 8.1. Benutzung des Adjust-Menüs

Die Einstellung der Drehrichtungen und der Regelverstärkungen erfolgt mit Hilfe des Adjust-Menüs, das aus Gruppe "Tools" in der Kopfleiste geöffnet werden kann.

Aus Gründen der Sicherheit sollte der Slave-Antrieb zu diesem Zeitpunkt noch gesperrt sein.



### 8.2. Einstellung der Drehrichtungen

Die Drehrichtung muss sowohl für den Master wie auch den Slave definiert werden. Vergewissern Sie sich, dass während dieser Aktion Reset eingeschaltet ist (der Softkey auf dem Bildschirm muss anzeigen "<u>Reset is ON</u>", sonst anklicken um Reset einzuschalten)

- Bewegen Sie den Master in **Vorwärts**richtung (von Hand oder mit Hilfe eines externen Sollwertes). Beobachten Sie in dem kleinen Monitorfenster rechts auf dem Bildschirm den hinter "<u>Counter Master</u>" angezeigten Zählerstand. Dieser Zähler muss <u>aufwärts</u> (Richtung positiver Werte) zählen. Wenn er abwärts oder ins Negative zählt, bitte die Taste "Master Direction" anklicken um die Zählrichtung zu korrigieren.
- Bewegen Sie nun den Slave ebenfalls in **Vorwärts**richtung (von Hand oder mit externem Sollwert, oder indem Sie die Reglersperre wegnehmen und dann den Master vorwärts bewegen, so dass der Slave folgt). Beobachten Sie in dem kleinen Monitorfenster rechts auf dem Bildschirm den hinter "<u>Counter Slave</u>" angezeigten Zählerstand. Dieser Zähler muss ebenfalls <u>aufwärts</u> (Richtung positiver Werte) zählen. Wenn er abwärts oder ins Negative zählt, bitte die Taste "Slave Direction" anklicken um die Zählrichtung zu korrigieren.

### 8.3. Einstellung des Analogausganges

- Schalten Sie mit Hilfe des Softkeys <u>Reset ein</u> (Anzeige Reset is on).
- Schalten Sie nun Master und Slave frei. Fahren Sie den Master mit etwa 25% seiner Maximalgeschwindigkeit. Der Slave muss an dieser Stelle bereits mitlaufen. Schalten Sie nun <u>Reset aus</u>, indem Sie auf die Reset-Taste klicken. Damit wird der Regelkreis aktiviert.
- Beobachten Sie nun die farbige Balkenanzeige und den Differenzzähler. Sie sehen eine der beiden folgenden Verhaltensweisen:
  - a. Der Farbbalken bewegt sich nach rechts und der Differenzzähler zeigt positive Werte. Das bedeutet, dass unser Analogsignal zu klein ist. Bitte erhöhen Sie die Einstellung von "Gain Total" indem Sie den entsprechenden Schieber weiter nach rechts schieben, oder den Wert durch anklicken der Pfeiltasten verändern.
  - b. Der Farbbalken bewegt sich nach links und der Differenzzähler zeigt negative Werte. Das bedeutet, dass unser Analogsignal zu groß ist. Bitte erniedrigen Sie die Einstellung von "Gain Total" indem Sie den entsprechenden Schieber weiter nach links schieben, oder den Wert durch anklicken der Pfeiltasten verändern.

"Gain Total" muss so eingestellt werden, dass der Farbbalken sich nur in der Mittelposition bewegt und der Differenzzähler in der Nähe von Null bleibt (z.B. +/-8 Einheiten)

• Erhöhen Sie die Geschwindigkeit auf etwa 80% der Maximaldrehzahl. Beobachten Sie weiter Farbbalken und Differenzzähler, und passen Sie die Einstellung nochmals an.



Sie können den Differenzzähler und Farbbalken jederzeit in die Nullstellung zurücksetzen, wenn Sie zwischendurch kurz Reset einschalten.

### 8.4. Einstellung der Proportional-Verstärkung

Der Parameter "Gain Correction" bestimmt, wie stark der Regler auf Abweichungen von Drehzahl und Winkellage reagiert. Prinzipiell sollte die Einstellung von "Gain Correction" so hoch wie möglich sein. Abhängig von Dynamik und Massenträgheit des Gesamtsystems ergeben sich hier jedoch Grenzen, wo eine zu hohe Proportionalverstärkung zu Stabilitätsproblemen führt.

Verstellen Sie "Gain Correction" zunächst von ursprünglich 0.500 auf Werte wie 1.000, 1500, 2.000, 2.500, 3.000 usw. Sobald Sie jedoch feststellen, dass der Antrieb rau läuft, schwingt oder abnormales Verhalten zeigt, müssen Sie die Einstellung wieder entsprechend reduzieren.

Es ist empfehlenswert, die Anordnung auch mit praxisnahen Beschleunigungswerten mehrfach herauf und herunterzufahren, um sich von der dynamischen Stabilität bei den getroffenen Einstellungen zu überzeugen.



Mit der Istwertanzeige Nr. 6 können Sie den Abstand zwischen zwei Schnittimpulsen auf dem Display anzeigen (siehe Abschnitt 7.3). Damit können Sie die korrekte Funktion des Schnittimpulses überprüfen.

An dieser Stelle sind alle wichtigen Einstellungen getroffen und Sie können das Adjust-Menü verlassen. Ihre Anlage ist nun betriebsbereit und Sie können die ersten "Probeschnitte", allerdings noch ohne Material, durchführen (siehe nächstes Kapitel).

### 8.5. Optimierung des Reglers

- Betätigen Sie den Eingang "Homing", um eine Referenzfahrt durchzuführen. Die Schnittwalze steht danach in Ihrer Grundstellung (Home-Position) gegenüber der Mitte des Synchronbereiches, der Ausgang "Home" auf der PC-Bediensoftware ist gesetzt.
- Für die ersten Versuche sollten Sie eine große Länge ("Cutting Length") und eine niedrige Liniengeschwindigkeit verwenden.
- Starten Sie den Linienantrieb bzw. drehen Sie das Messrad am Liniengeber mit einem Hilfsantrieb zur Simulation der Materialbewegung
- Betätigen Sie den Eingang "Immediate Cut" (Sofortschnitt): Die Schnittwalze führt einen ersten Schnitt aus.
- Schalten Sie den "Start"-Eingang ein: Die Schnittwalze führt kontinuierliche Schnitte aus.
- Mit der Istwertanzeige Nr. 7 können Sie die Ist-Schnittlänge auf dem Display anzeigen (siehe Abschnitt 7.3)
- Beobachten Sie während des Schnittzyklus den Differenzzähler oder die Balkenanzeige auf dem PC bzw. der. Während des ganzen Bewegungszyklus sollte der Betrag des Positionsfehlers nicht größer als 30 werden bzw. die Balkenanzeige im mittleren Bereich bleiben. Erhöhen Sie nun die Bahngeschwindigkeit in kleinen Stufen und beobachten Sie weiterhin das Verhalten des Positionsfehlers bzw. der Balkenanzeige.

Wenn Sie Einstellungen getroffen haben, die bei allen Liniengeschwindigkeiten und bei allen Schnittlängen die Balkenanzeige im mittleren Bereich halten, kann nichts mehr verbessert werden.

Wenn trotz allem Ihre Schnittergebnisse in Punkto Genauigkeit und Synchronisation nicht zufrieden stellend sind, gibt es definitiv mechanische Gründe oder andere äußere Ursachen, die nichts mit dem Regler zu tun haben.

Die folgenden Hinweise beziehen sich auf Verbesserungen, die Sie erzielen können, wenn die Balkenanzeige bzw. der Differenzzähler abnormales Verhalten zeigen.

# Wenn bei der Balkenanzeige viele Segmente gleichzeitig aufleuchten und der Differenzzähler sehr unstetige Werte anzeigt:

Die Geberauflösung (Impulse pro Längeneinheit) könnte viel höher sein als der mechanische Spielraum der Getriebe-Zahnräder etc.

- Reduzieren Sie die Flankenauswertung von (x4) auf (x2) oder (x1).
- Erhöhen Sie den Parameter "Correction Divider" (siehe dort).
- Reduzieren Sie die Einstellung von "Gain Correction", wenn dies das Problem beseitigt.

<u>Anmerkung:</u> Obwohl Balkenanzeige bzw. Differenzzähler unstabiles Verhalten anzeigen, können Schnittgenauigkeit und Schnittleistung einwandfrei sein. In diesem Fall sollten Sie einfach diesen Schönheitsfehler akzeptieren.

# Wenn die Balkenanzeige und der Differenzzähler sich im Schneidetakt auf und abwärts bewegen:

- Versuchen Sie die Einstellung von "Gain Correction" zu erhöhen.
- Überprüfen Sie den Antrieb selbst auf vermeidbare Rampen- und Verzögerungszeiten.
- Der Schneideantrieb ist möglicherweise nicht stark genug und/oder dynamisch genug, um dem Drehzahlenprofil zu folgen oder kann das zum Schnitt erforderliche Drehmoment nicht aufbringen.
- Reduzieren Sie die Liniengeschwindigkeit für alle Schnittlängen, bei denen Sie diesen Effekt beobachten.

<u>Anmerkung</u>: Die Schnittqualität muss dadurch nicht beeinträchtigt werden. Wenn die Genauigkeit stimmt, sollten Sie diesem Phänomen keine weitere Bedeutung zumessen, da sich zyklisch wiederholende Positionsfehler eliminieren können. Oder in anderen Worten: Positionsfehler wirken sich erst dann auf die Schnittgenauigkeit aus, wenn diese direkt während des Schnittes auftreten und von Schnitt zu Schnitt variieren.

Damit ist die Inbetriebnahme des Reglers endgültig abgeschlossen. Wir empfehlen Ihnen, den Parametersatz auf Festplatte oder Diskette abzuspeichern. Im Wiederholungsfall (Maschine mit gleichen Daten) oder im Falle eines Geräteaustausches können Sie dann den Parametersatz direkt in das Gerät laden und sind damit sofort startbereit.

# 9. Anhang für die Ausführung CT 641

### 9.1. Relaisausgänge

Während das Modell CT340 nur über schnelle Transistor-Ausgänge verfügt, bietet das Modell CT641 zusätzlich 4 Relais-Ausgänge mit paralleler Funktion zu den Transistor-Ausgängen K1 bis K4.

Alle Anschlüsse des CT 641 sind vollkommen identisch zum CT 340, außer dass das CT 641 auf der Rückseite über eine zusätzliche Klemm-Steckleiste X3 für die Relais-Anschlüsse verfügt:



### 9.2. Frontseitige Dekadenschalter

Darüber hinaus verfügt das CT 641 über frontseitige Vorwahlschalter zur Veränderung der Soll-Schnittlänge über den Parameter "Cutting Length"

Die Vorwahlschalter arbeiten wie folgt:

- Bei Einschaltung der Stromversorgung liest das Gerät automatisch die Einstellung der Schalter, und überschreibt damit den internen, mit dem Parameter "Cutting Length" vorgegebenen Wert der Soll-Schnittlänge. Es wird also auf die frontseitig eingestellte Länge geschnitten.
- Wenn während des Betriebes die Schalterstellung verändert wird, hat das zunächst keinen Einfluss auf die Schnittlänge, bis der Befehl "Dekadenschalter einlesen" gegeben wird. Diesen Befehl können Sie entweder einer der frontseitigen Tasten oder einem der Steuereingänge zuordnen (siehe Kap. 6.2.6, 6.2.7 und 7.1)
- Wenn alle Dekaden des Schalters auf 0 eingestellt sind, benutzt der Regler automatisch die interne (über Tastatur vorgegebenen) Schnittlänge im Parameter "Cutting Length".

## 10. Technische Daten und Abmessungen

AC-Versorgung	:	24 V~ +/-10%, 15 VA
DC-Versorgung	:	24V- (17 – 40V), ca 100 mA (+ Geberversorgung)
Hilfsspannungs-Ausgänge: (Geberversorgung)		2 x 5,2 VDC, je 150 mA 2 x 24V DC, je 120 mA
Eingänge	•	2 universelle Gebereingänge
		4 digitale Steuereingänge HTL (Ri = 3.3 k $\Omega$ ) Low < 2.5 V, High > 10 V, min. Impulsdauer 50 $\mu sec.$
Zählfrequenz (pro Geber)	:	RS422 und TTL symmetrisch:300 kHzHTL asymmetrisch:200 kHzTTL asymmetrisch:200 kHz
Schaltausgänge (alle Modelle)	:	4 schnelle Transistoren für je 5 - 30V, 350 mA (b) Reaktion < 1 ms. (a),
Relais-Ausgänge	:	4 Relais (potentialfreie Wechsler) (ь)
(nur bei CT641)		AC-Schaltvermögen max. 250 V/ 1 A/ 250 VA DC-Schaltvermögen max. 100 V/ 1A/ 100 W
Serielle Schnittstelle	:	RS232, 2400 – 38400 Baud
Analogausgänge	:	0+/- 10V (Belastung max. 2 mA) 020mA (Bürde max.270 Ohm) Auflösung 14 Bit, Genauigkeit 0.1% Reaktionszeit über alles: < 1 ms. (a)
Umgebungstemperatur	:	Betrieb: 0 - 45°C ( 32 – 113°F) Lagerung: -25 - +70°C (-13 – 158°F)
Gehäuse	:	Norly UL94 – V-0
Anzeige	:	6 Dekaden LED, rot, 15mm
Schutzart (frontseitig)	:	CT 340: IP65 CT 641: IP20 (bei Verwendung der Abdeckung Art. Nr. 64026 ebenfalls IP65)
Schutzart (rückseitig)	:	IP20
Schraubklemmen	:	Drahtquerschnitt max. 1.5 mm <sup>2</sup> ,
Konformität und Normen	:	EMV 2004/108/EG: EN 61000-6-2 EN 61000-6-3

(a) Intensive serielle Kommunikation kann die Reaktionszeiten vorübergehend etwas erhöhen

(b) Beim Schalten induktiver Lasten ist externe Schutzbeschaltung erforderlich (Diode oder RC-Glied)

#### Abmessungen CT340:





#### Schalttafel-Ausschnitt: 91 x 44 mm (3.583 x 1.732")

#### Abmessungen CT641:







#### Schalttafel-Ausschnitt (b x h): 89 x 91 mm (3.504" wide x 3.583" high)